

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
落下	電線切断 2万所帯停電	セメントミルク工法	ラフタ式杭打機	

発生状況	要因
<p>作業現場：マンション建設現場 PHCセメントミルク打設</p> <p>落下状況：スクリュジョイントピン最上部が脱落し、 16m(3本継)のスクリュが倒れた。地上 16mの特別高圧線(6万6千V)を切断した。</p>	<p>① ピン穴又はピンが古くなると 抜けることがある。</p>

対策	<p>① スプリングリングは根元まで入れる。</p> <p>② ジョイントピンは必ず2ヶ所打ち込む。</p> <p>③ 外れ止めの松葉ピンを使用する。</p>
----	---

