

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
転倒	杭打機本体のみ	中掘拡大根固め	三点式杭打機	
発生状況			要因	
<p>作業現場：①盛土部は地盤改良した ②切土部はそのまま手を加えなかった ③前日の雨で軟弱であった</p> <p>転倒状況：オーガスクリュを引抜き、そのままの状態 で旋回中、左前部のクローラが沈み、そのまま滑り 出して転倒した。</p>			<p>① 排土ベッセル及びオーガを高い位置で吊り下げた状態で旋回した。</p> <p>② 地盤改良を全域にしていなかった。</p>	
対策	<p>① 旋回速度を緩やかにする。</p> <p>② リーダ重心を低位置にする。</p>			
				