

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
落下	28才の作業員 2週間の治療	掘削中	アースドリル機	5年

発生状況	要因
<p>ステムロッドを使用して掘削した残土をダンプに積み込んでいた。積み込んだ後バケットのふたを閉めた時、ステムロッドを吊っているワイヤが外れ、斜め後方に積んであった角材にステムロッドの先端が当りそのうちの1本がはね上がった。</p> <p>その角材が被災者の腰部と左肩に接触、打撲負傷した。</p>	<p>バケットのふたを閉める時、玉掛ワイヤに遊びができて浮き上がり、外側より外れ止め装置の内側に入ったためワイヤがはずれた。</p>

対策
<p>① フックと玉掛ワイヤの遊びをなくすため、番線等で固定させる。</p> <p>② バケットの蓋を閉めた後、必ず垂直に吊り上げ、フックとワイヤが外れていないか確認してから旋回すること。</p>

